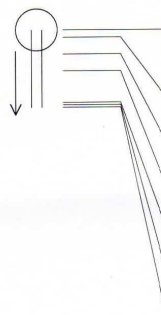
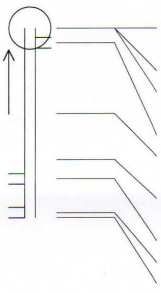


Zákazník	SVJ Na Václavce 31 Na Václavce 2626/31	Objednávka č.	150 00 Praha 5	Zakázka č.	NaVacl31
Úsek č.	01	Kontrola č.	01	datum	01.07.2015
Označení	Na Václavce 2626/31	Ze šachty	stoupačka	Do šachty	
Ulice		Směr inspekce	Po Směr toku	Operátor	Milan Kulíšek
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasí	Pěkné, suché
kanalizace typu	DM Vedení se smíšenou vodou	Mat. kanalizace	GG Šedá litina		
Vnitřní ochrana	Vyčištěno	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 125		
Stav kanalizace		Délka roury	125		
Délka úseku	Sklon úseku %	Průměr potrubí			
Kontrolovaná délka	3,20	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Video pásek č.	1	První foto		Poslední foto	
Poznámka	V potrubí je na 3.1m revidovaného úseku tvrdý náliček. Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na odstranění tvrdého náličku.				

Měřitko 1:250 stoupačka	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č. Č.	Obr. Č. Č.	Film Č. Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku z čistícího kusu dešťové stoupačky na chodbě vedle schoďů	0:00:00				1
	0,30	A---	Odbočka splašková stoupačka vedle, DN 100	0:00:00				1
	1,00	K	Koleno, oblouk odskok	0:00:00				1
	1,70	I	Informace: napojení do ležatého potrubí	0:00:00				1
	3,00	K	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00				1
	3,10	HF-U	Zpevněné nánosy v dolní (patní) části 20,00 % tvrdý náliček, je vidět cestou zpět	0:00:00				1
	3,20	EH	Konec úseku napojení do domovní přípojky, směr toku vpravo	0:00:00				1


Úsek č.	02	Kontrola č.	02	datum	01.07.2015
Označení	Na Václavce 2626/31	Ze šachty	v suterénu	Do šachty	
Ulice		Směr inspekce	Proti Směr toku	Operátor	Milan Kulíšek
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasí	Pěkné, suché
kanalizace typu	HM Domovní kanal. přípojka - smíšená voda	Mat. kanalizace	GG Šedá litina		
Vnitřní ochrana	Vyčištěno	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 150		
Stav kanalizace		Délka roury	150		
Délka úseku	Sklon úseku %	Průměr potrubí			
Kontrolovaná délka	7,80	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Video pásek č.	1	První foto		Poslední foto	
Poznámka	Potrubí je v celém revidovaném úseku zarostlé. Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na řešení zarostlého potrubí.				

Měřitko 1:250 v suterénu	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č. Č.	Obr. Č. Č.	Film Č. Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Konec úseku z čistícího kusu v revizní šachtě v suterénu	0:00:00				2
	0,00	ST	Hloubka šachty 1,05 m	0:00:00				2
	0,00	HI--	P Inkrustace Počátek zarostlé potrubí	0:00:00				2
	0,60	A--L	Odbočka vlevo	0:00:00				2
	3,50	K	Koleno, oblouk patkové koleno- konec spádového stupně	0:00:00				2
	5,40	K	Koleno, oblouk začátek spádového stupně	0:00:00				2
	6,20	A--R	Odbočka vpravo	0:00:00				2
	7,60	A--R	Odbočka vpravo	0:00:00				2
	7,80	TVS	Znemožněn další pohyb kamery přes zarostlé potrubí	0:00:00				2


Úsek č.	03	Kontrola č.	03	datum	01.07.2015
Označení	Na Václavce 2626/31	Ze šachty	v suterénu	Do šachty	v křoví
Ulice		Směr inspekce	Po Směr toku	Operátor	Milan Kulíšek
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasí	Pěkné, suché
kanalizace typu	HM Domovní kanal. přípojka - smíšená voda	Mat. kanalizace	Stz Kamenina		
Vnitřní ochrana	Vyčištěno	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 150		
Stav kanalizace		Délka roury	150		
Délka úseku	Sklon úseku %	Průměr potrubí	150		
Kontrolovaná délka	34,30	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Videopásek č.	1	První foto		Poslední foto	
Počet foto					
Poznámka	Potrubí je na několika místech revidovaného úseku rozsazené a prorostlé kořeny. Na 9.8m je potrubí prasklé s chybějícím střepelem. Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na odstranění závad.				

Měřítka 1:250 v suterénu	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Č.Tř
	0,00	HA	Počátek úseku z litinového čistícího kusu v revizní šachtě v suterénu	0:00:00				3
	0,00	ST	Hloubka šachty 1,05 m	0:00:00				3
	2,40	A--L	Odbočka vlevo	0:00:00				3
	2,70	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	2,90	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	3,10	A--R	Odbočka vpravo	0:00:00				3
	4,50	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	5,40	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	5,40	HP--	Vrůstání kořenů 3,00 %	0:00:00				3
	6,40	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	6,40	HP--	Vrůstání kořenů 2,00 %	0:00:00				3
	7,50	HP--	P Vrůstání kořenů 15,00 % Počátek	0:00:00				3
	7,50	LV--	Osazení ve svislém (vertikálním) směru rozsazené potrubí	0:00:00				3
	8,00	K	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00				3
	9,40	K	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00				3
	9,80	RL-L	Podélná trhlina vlevo	0:00:00				3
	9,80	BS-L	Chybějící úlomek - střepe vlevo	0:00:00				3
	19,70	HP--	E Vrůstání kořenů 20,00 % Konec	0:00:00				3
	23,90	K	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00				3
	24,40	HP--	Vrůstání kořenů 15,00 %	0:00:00				3
	24,90	HP--	Vrůstání kořenů 15,00 %	0:00:00				3
	27,80	HP-U	Vrůstání kořenů v dolní (patní) části 5,00 %	0:00:00				3
	34,30	EH	Konec úseku revizní šachta v trávě, DN 150	0:00:00				3
v křoví	34,30	ST	Hloubka šachty 3,00 m	0:00:00				3

Úsek č.	04	Kontrola č.	04	datum	01.07.2015
Označení	Na Václavce 2626/31	Ze šachty	stoupačka	Do šachty	
Ulice		Směr inspekce	Po Směr toku	Operátor	Milan Kulíšek
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasi	Pěkné, suché
kanalizace typu	DM Vedení se smíšenou vodou	Mat. kanalizace	GG Šedá litina		
Vnitřní ochrana	Vyčištěno	Profil kanalizace	Kruhový profil DN 125		
Stav kanalizace		Délka roury	125		
Délka úseku		Průměr potrubí			
Kontrolovaná délka	5,70	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Videopásek č.	1	První foto		Poslední foto	
Počet foto					
Poznámka	Na 5.6m revidovaného úseku je tvrdý nálietek. Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na odstranění tvrdého nálietku.				

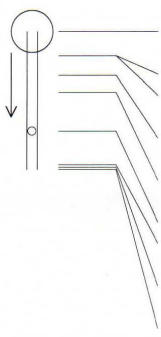Měřítko 1:250 stoupačka	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č. Č.	Obr. Č. Č.	Film Č. Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			4	
	1,00	A---	z čistícího kusu dešťové stoupačky na schodišti	0:00:00			4	
	1,00	A---	Odbočka	0:00:00			4	
	1,80	K	Odbočka splašková stoupačka vedle, DN 100	0:00:00			4	
	2,50	K	Koleno, oblouk odskok	0:00:00			4	
	4,10	A--O	Koleno, oblouk patkové koleno	0:00:00			4	
	5,50	K	Odbočka ve vrchní části (v závěru)	0:00:00			4	
	5,60	HF-U	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00			4	
	5,70	EH	Zpevněné nánosy v dolní (patní) části 20,00 % tvrdý nálietek	0:00:00			4	
			Konec úseku napojení do domovní přípojky, směr toku vpravo	0:00:00			4	

Úsek č.	05	Kontrola č.	05	datum	01.07.2015
Označení	Na Václavce 2626/31	Ze šachty	stoupačka	Do šachty	
Ulice		Směr inspekce	Po Směr toku	Operátor	Milan Kulíšek
Rok výroby		Důvod ke kontr.	Kontrola stavu	Počasi	Pěkné, suché
kanalizace typu	DS Vedení na špinavou vodu	Mat. kanalizace	GG Šedá litina		
Vnitřní ochrana	Vyčištěno	Profil kanalizace	Kruhový profil		
Stav kanalizace		Délka roury	70		
Délka úseku		Průměr potrubí			
Kontrolovaná délka	2,10	Pásek - start	0:00:00	Pásek - konec	0:00:00
Videopásek č.	1	První foto		Poslední foto	
Počet foto					
Poznámka	Litinové potrubí je zarostlé, což na 2.1m revidovaného úseku znemožnilo další pohyb kamery vpřed. Na požádání Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku na řešení zarostlého potrubí.				

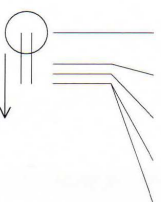Měřítko 1:250 stoupačka	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace K A N A L I Z A C E	Video Čas	Foto Č. Č.	Obr. Č. Č.	Film Č. Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	0:00:00			5	
	1,30	K	čistící kus stoupačky v skledě vpravo od vnitřního vchodu	0:00:00			5	
	1,70	K	Koleno, oblouk patkové koleno	0:00:00			5	
	2,10	HI--	Koleno, oblouk vpravo	0:00:00			5	
	2,10	TVS	Inkrustace 40,00 % zarostlé potrubí	0:00:00			5	
			Znemožněn další pohyb kamery přes zarostlé potrubí	0:00:00			5	